

Pfarrer Hering

Baubeauftragter

Dorfstraße 46

Nächste Prüfung:

Dipl.-Ing. Jens Radtke

17291 Prenzlau, OT Schönwerder

Kirche
Hildebrandshagen

Bauart: rechteckiger Fachwerksaal
mit Dachreiter über dem
Westgiebel

**Inspektion in Anlehnung an VDI-
Richtlinie 6200, Abschnitt 10.1.2
in Verbindung mit Anhang D**

Datum: 09.02.2022

Beurteilung der		
a) Standsicherheit (S) gegeben	b) Dauerhaftigkeit (D) gegeben	c) Verkehrssicherheit (V) gegeben
Nur für den innerkirchlichen Gebrauch!		

Schadensziffer 0: „Merkschaden“, sonst ohne Bedeutung

Schadensziffer 1: Unbedeutende Mängel und Schäden, die das Erscheinungsbild mindern und die erwarten lassen, dass sie sich innerhalb des Bewertungszeitraums nicht wesentlich vergrößern und daher keine Instandsetzung rechtfertigen.

Schadensziffer 2: Alle Schäden, die bis zur nächsten Regelbegutachtung eine wesentliche Schadensvergrößerung erwarten lassen, jedoch während des Bewertungszeitraums die Stand-, Betriebs- oder Verkehrssicherheit nicht beeinflussen.

Schadensziffer 3: Schäden, welche die Standsicherheit, die Dauerhaftigkeit oder die Verkehrssicherheit beeinflussen und daher zur Erhaltung der Sicherheit innerhalb einer Frist eine Instandsetzung unbedingt erfordern. Gegebenenfalls ist eine statische Überprüfung erforderlich!

Schadensziffer 4: völlige Zerstörung / Verrottung

Lfd. Nr.		Schadensziffer			Maßnahmen- Empfehlung	Frist zur Umsetzung
		S	D	V		

Bauwerksteil und Befund

Beschreibung der Kirche:

Bei der Kirche in Hildebrandshagen handelt es sich laut [1] um die älteste Fachwerkkirche der Uckermark. Der rechteckige Saal wurde um 1580 erbaut. Der Westgiebel und der darüber angeordnete Dachreiter wurden im 19. Jahrhundert ergänzt. Das reiche Inventar datiert aus dem Zeitraum der Erbauung (Gestühl und Westempore: 1583, Kanzel: 1597, Altaraufsatz: 1588, Glocke: 15. / 16. Jahrhundert).



Ansicht von Südwesten



Ansicht von Nordosten

Lfd. Nr.	Bauwerksteil und Befund	Schadensziffer			Maßnahmen- Empfehlung	Frist zur Umsetzung
		S	D	V		
	 Ansicht von Westen  Ansicht von Osten					

Lfd. Nr.	Bauwerksteil und Befund	Schadensziffer			Maßnahmen- Empfehlung	Frist zur Umsetzung
		S	D	V		
	 Dachstuhl, Blickrichtung nach Osten  Innenraum, Ansicht Richtung Osten  Innenraum mit Kanzel von 1597					

Lfd. Nr.	Bauwerksteil und Befund	Schadensziffer			Maßnahmen- Empfehlung	Frist zur Umsetzung
		S	D	V		
	 Altaraufsatz von 1588					
	Schadensbeschreibung					
1	Dachdeckung					
1.1	<u>Dacheindeckung Kirchenschiff:</u> Das Dach wurde 2008 neu eingedeckt. Die Eindeckung wurde mit einer Kronendeckung vorgenommen. Dabei wurden für die Unterdecker neue Ziegel verwendet. Für die Decklage wurden historische Biberziegel eingesetzt. 					
	Seite Nord im Traufbereich: 1 Biberziegel (Decklage) gebrochen	0	1	0	Aus- tauschen	kurzfristig

Lfd. Nr.	Bauwerksteil und Befund	Schadensziffer			Maßnahmen- Empfehlung	Frist zur Umsetzung
		S	D	V		
						
	Dachfläche Seite Nord stark bemoost 	0	2	0	Dachfläche vorsichtig von einem Hubsteiger aus mit einem Besen reinigen	mittelfristig
1.2	<u>Dacheindeckung Turm</u> Es wurden keine Schäden festgestellt.	0	1	0		
2	Holzkonstruktion					
2.1	<u>Kirchenschiff</u> Der Dachstuhl wurde im Zuge der Neueindeckung des Daches 2008 saniert. 	1	3	2		Kurzfristig

Lfd. Nr.	Bauwerksteil und Befund	Schadensziffer			Maßnahmen- Empfehlung	Frist zur Umsetzung
		S	D	V		
	Fußbodenschalung: starker Befall durch Anobien  Empore, Stiel südlich des Mittelganges: 2 Riegel ca. 2 cm aus Zapfenlöchern verschoben 	1	2	0	Schädlings bekämpfung durch Begasung oder Schlupfwespen Spalte mit Futterhölzern schließen, Riegel mit Knaggen und VGS sichern	kurzfristig
2.2	<u>Turm (Dachreiter):</u> Es wurden keine Schäden festgestellt.					
3	Mauerwerk					

Lfd. Nr.	Bauwerksteil und Befund	Schadensziffer			Maßnahmen- Empfehlung	Frist zur Umsetzung
		S	D	V		
3.1	<u>Kirchenschiff</u> Ecke Südwest: unterer Mauerwerksanker zur Verankerung des Westgiebels nicht am Fachwerkstiel befestigt. 	1	1	0	Anker mit U-Krampe am Stiel befestigen (siehe restliche Maueranker)	kurzfristig
3.2	<u>Turm (Dachreiter):</u> Es wurden keine Schäden festgestellt.					
4	Fenster, Türen, Treppen, Emporen Schall-Luke in der Westwand des Dachreiters: eine Lamelle beschädigt 	0	1	0	von Tischler reparieren lassen	Kurzfristig
	Treppe von der Empore zum Dachreiter: untere Stufe stark geschädigt	1	2	2	von Tischler reparieren	kurzfristig

Lfd. Nr.	Bauwerksteil und Befund	Schadensziffer			Maßnahmen- Empfehlung	Frist zur Umsetzung
		S	D	V		
					lassen	
5	Ableitung von Niederschlagswasser Es sind Dachrinnen mit Fallrohren vorhanden. Es wurden keine Schäden festgestellt. Die Rinnen und Fallrohre sollten 1 x pro Jahr gereinigt werden. Dies ist insbesondere wegen des vorhandenen Baumbestandes erforderlich.					regelmäßig
6	Glocken Es ist eine Bronzeglocke vorhanden. Diese wird mittels Handbetrieb bedient (nicht elektrifiziert). Die Glocke sollte 1 x pro Jahr durch eine Glockenbaufirma inspiziert und gewartet werden. Dazu sollte ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden.					regelmäßig
						

Lfd. Nr.	Bauwerksteil und Befund	Schadensziffer			Maßnahmen- Empfehlung	Frist zur Umsetzung
		S	D	V		
7	Technische Ausrüstung Es ist eine <u>Blitzschutzanlage</u> vorhanden. Diese sollte alle 2 Jahre einer Sichtprüfung und alle 4 Jahre einer umfassenden Prüfung durch eine zugelassene Fachkraft unterzogen werden. Die vorhandene <u>Elektroinstallation</u> sollte alle 2 Jahre durch eine zugelassene Fachkraft geprüft werden. Die Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll zu dokumentieren. Das Protokoll ist an die Kirchengemeinde zur Archivierung zu übergeben. Die Überprüfung sollte im Zusammenhang mit der Prüfung der Blitzschutzanlage erfolgen. Der <u>Handfeuerlöscher</u> ist sichtbar und frei zugänglich im Kirchenraum mit einer geeigneten Wandhalterung zu befestigen. (Derzeit befindet er sich in einem Nebenraum.) 					regelmäßig
7	Sonstiges					
7.1	Auf dem Kirchengelände befindet sich an der östlichen Grundstücksgrenze ein Nebengebäude. Hier sind folgende Schäden und Mängel aufgefallen: Das Gebäude ist mit Efeu bewachsen.  Die Dachrinnen sind verschmutzt.	0	2	0	Bewuchs entfernen	Kurzfristig
		0	2	0	Rinne	kurzfristig /

Lfd. Nr.	Bauwerksteil und Befund	Schadensziffer			Maßnahmen-Empfehlung	Frist zur Umsetzung
		S	D	V		
	 Der Anstrich der Holzfenster ist verschlissen. 	0	1	0	Reinigen Anstrich erneuern lassen	dann regelmäßig kurzfristig

Zusammenfassung

Die Dorfkirche in Hildebrandshagen befindet sich insgesamt in einem guten und gepflegten Zustand. Es sind aber Schäden und Mängel vorhanden, die kurzfristig behoben werden müssen, um längerfristige Schäden und Kosten zu vermeiden.

Maßnahmenempfehlungen

- Siehe Tabelle Spalte 6

Datum

/

16.03.2022

Unterschrift

Baubeauftragter Ev. Kirchenkreis Uckermark

Dipl.-Ing. Jens Radtke

Quellen

- [1] www.uckermark-kirchen.de